



# Comune di Golasecca

Provincia di Varese

## P.E.B.A

### Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche



## Allegato 2

### Schede di analisi edifici, spazi e percorsi

#### Sindaco

Claudio Ventimiglia

#### Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Salina Fiorenzo

Arch. Pecchio Laura


#### Progettista

Arch. Barra Giuseppe

Data maggio 2023



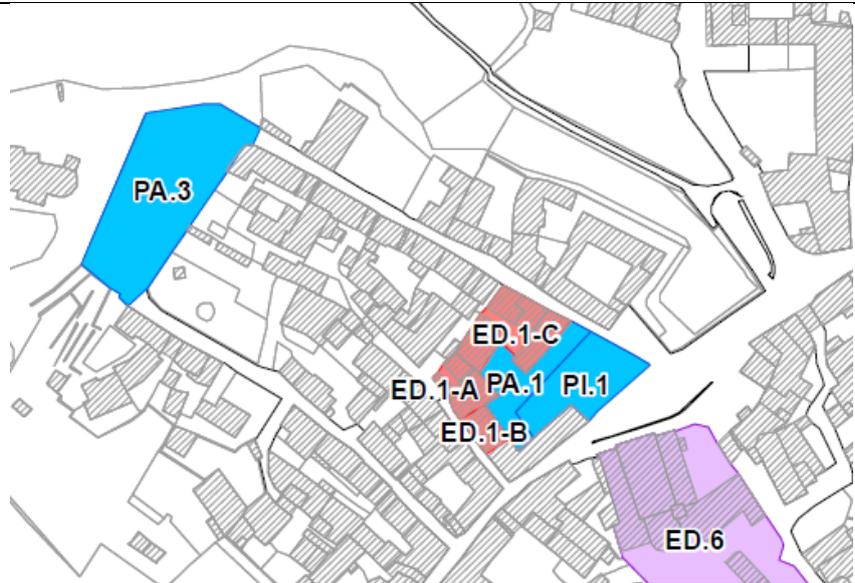

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| <b>SERVIZI CIVICI</b>   |                                     | <b>ED.1 - A</b>   |
| <b>MUNICIPIO</b>  |                                     |   |
| <b>Piazza della Libertà</b>   |                                     | <br>1<br><br>2<br><br>3<br><br>5 |
|    |                                     |   |
| <p>L'edificio è parte di un complesso articolato che circonda la piazza e che comprende anche la posta ed il museo-biblioteca. L'edificio di forma ad L si articola su due piani che ospitano gli uffici, a cui si accede da quattro differenti ingressi. Uno solo di questi è dotato di un collegamento adeguato, attrezzato con ascensore, per raggiungere i servizi posti ai piani superiori. Altri due ingressi danno accesso agli uffici posti ai piani superiori ma sono serviti da scale non adeguate. Il servizio di Polizia Municipale, ed i servizi demografici, localizzati a piano terreno hanno ingresso diretto con adeguata accessibilità. Non sono invece adeguatamente accessibili al pubblico i servizi posti al piano superiore, con eccezione dei locali in prossimità dell'ascensore. La continuità degli spazi con l'ala dedicata alla sala civica ed al museo, ristrutturata di recente, consente di avere la dotazione di servizi igienici, posti al piano terreno, accessibili ed adeguati. Essendo però localizzati in una zona distante dagli uffici e non adeguatamente raggiungibile non è garantita una piena accessibilità. Nella piazza sono presenti due posti auto riservati per persone con disabilità, che potrebbero essere meglio localizzati per garantire un accesso più favorevole ai diversi servizi.</p> |                                     |   |
| <br>  |                                     |   |
| <b>GIUDIZIO:</b>  | <b>sufficientemente accessibile</b> |   |



| CRITICITA'  |                                 |        |
|---|---------------------------------|--------|
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.   | DM 236/89 art. 4.1.9            |        |
| Citofono ad altezza non adeguata.   | DM 236/89: art. 8.1.5           | Fig. 1 |
| Scala interna dell'unico accesso idoneo con un solo corrimano.  | DM 236/89: art. 4.1.10          | Fig. 2 |
| Zona retrostante accessi non adeguata per due ingressi agli uffici aperti al pubblico   | DM 236/1989 Art. 8.1.1          | Fig. 3 |
| Servizi igienici degli uffici al piano superiore non adeguati   | DM 236/1989 Art.4.1.6-8.1.6     |        |
| Articolazione dei percorsi interni complessa e non adeguatamente segnalata  |                                 |        |
| PUNTI DI FORZA  |                                 |        |
| Disponibilità posti auto riservati per persone con disabilità in prossimità dell'accesso  | DPR .503/1996 Artt.10-16        | Fig. 4 |
| Ingressi privi di barriere nella pavimentazione.  | DM 236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2 |        |
| Presenza di ascensore per il collegamento tra i piani, in zona accessibile ma non garantisce al servizio a tutti gli uffici .   | DM 236/89: art. 4.1.12 – 8.1.12 | Fig. 5 |
| Accesso alla sala civica polivalente al piano terreno con collegamento con ascensore dal piano primo.   | DM 236/89: art. 4.1.1           |        |
| Presenza di bagno per disabili al piano terreno (localizzato nella zona sala civica e museo) , con dimensioni locale e ingresso adeguati.   | DM 236/89: art. 4.1.6           | Fig. 6 |
| Collegamenti orizzontali di larghezza adeguata e senza ostacoli.  | DM 236/89: art. 4.1.9           |        |
| ELEMENTI DA MIGLIORARE  |                                 |        |
| Realizzare percorsi dedicati con opportune indicazioni e segnalatori tattili per rendere più sicuro e fruibile l'accesso dalla zona parcheggi ed in genere dalla piazza                         | DPR .503/1996 Artt.10-16        |        |
| Razionalizzare distribuzione interna, convogliando i percorsi interni all'ingresso per il pubblico dotato di ascensore e di scala di adeguata larghezza per consentire migliore accessibilità . |                                 |        |
| Adeguare alcune porte interne di larghezza insufficiente nei percorsi di collegamento tra gli uffici .  |                                 |        |



4



6


#### PREVISIONI DI INTERVENTO E PROGETTI

E' in fase avanzata di progettazione un intervento di sistemazione degli uffici, finanziato con contributo regionale. Il progetto consentirà di razionalizzare gli accessi degli uffici a piano terreno, ed in particolare del servizio demografico e polizia locale, consentendo di fruire per entrambi dell'ingresso qualificato con collegamento diretto alla zona ascensore ed alla zona di disimpegno della sala civica, rendendo più fruibile l'accesso ai visitatori ed il percorso di collegamento con i servizi igienici per disabili.

Il progetto prende peraltro in considerazione anche la sistemazione degli uffici al piano primo migliorando oltre agli spazi di lavoro anche i percorsi interni, sia per gli operatori che per i fruitori esterni.

Il progetto individua anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi igienici idonei per persone con disabilità, localizzati in diversi punti dell'edificio per consentire una migliore accessibilità complessiva della struttura, questi ulteriori interventi sono previsti dal progetto ma non finanziati.

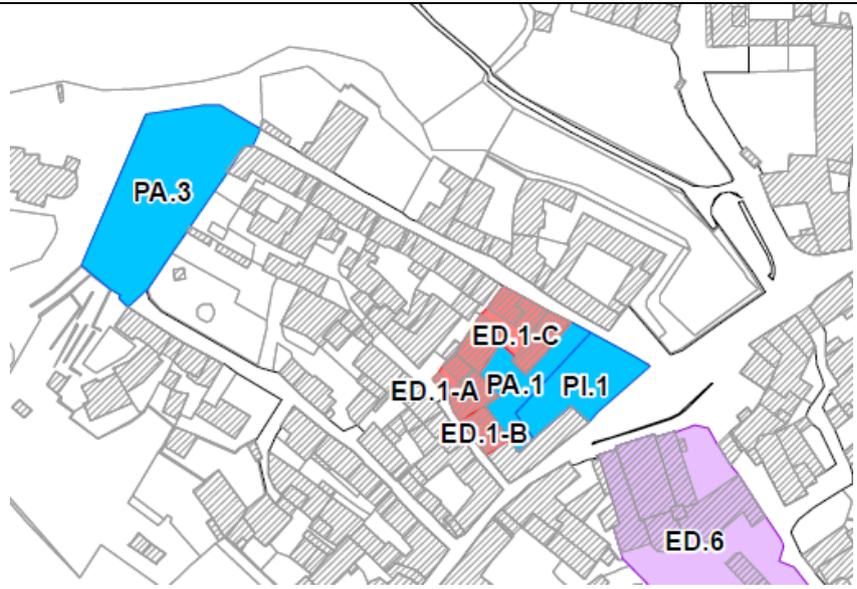

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>SERVIZI CIVICI</b>  |  | <b>ED.1 – B</b> |
| <b>UFFICIO POSTALE</b>   |  |                 |
| <b>Piazza della Libertà</b>  |  |                 |
|    |  |                 |
| <p>L'ufficio Postale si inserisce nel complesso edilizio del Municipio, descritto nella scheda precedente. E' localizzato a piano terreno, ed occupa uno spazio autonomo e separato dagli uffici comunali. Ha accesso indipendente, diretto dalla piazza e condivide con le altre strutture pubbliche (Municipio, Biblioteca-Museo) il parcheggio pubblico della Piazza, che contempla anche la dotazione di posti auto riservati alle persone con disabilità.</p> <p>L'ufficio postale ha accesso diretto dalla piazza, privo di barriere e gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono adeguati a garantire l'accessibilità anche a persone con disabilità. Non è dotato di servizi igienici aperti al pubblico, ma in caso di esigenze sono accessibili i servizi igienici posti nell'edificio confinante, Museo – Biblioteca, con caratteristiche idonee per essere fruiti anche da persone con disabilità.. La sistemazione della piazza con la realizzazione di percorsi dedicati ed adeguatamente segnalati, che possono garantire un collegamento protetto e qualificato tra le diverse strutture, renderebbe più integrati e fruibili gli spazi accessibili al pubblico..</p> |  <p>1</p>  <p>2</p> |                 |




Comune di Golasecca

|   |                                     |               |
|---|-------------------------------------|---------------|
| <b>GIUDIZIO:</b>  | <b>sufficientemente accessibile</b> |               |
| <b>CRITICITA'</b>   |                                     |               |
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.   | DM 236/89<br>art. 4.1.9             |               |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>   |                                     |               |
| Disponibilità posti auto riservati per persone con disabilità in prossimità dell'accesso, condivise con le altre strutture pubbliche                                    | DPR .503/1996<br>Artt.10-16         | <b>Fig. 1</b> |
| Ingressi privi di barriere nella pavimentazione e con spazi adeguati sia come dimensione che come disposizione.   | DM .236/1989<br>Artt. 4.1.2 - 8.1.2 | <b>Fig. 2</b> |
| Possibilità per il pubblico di fruire del bagno per disabili al piano terreno (localizzato nella zona sala civica e museo) , con dimensioni locale e ingresso adeguati. | DM 236/89: art.<br>4.1.6            |               |
| Collegamenti orizzontali di larghezza adeguata e senza ostacoli.  | DM 236/89: art.<br>4.1.9            |               |
| <b>ELEMENTI DA MIGLIORARE</b>   |                                     |               |
| Realizzare percorsi dedicati con opportune indicazioni e segnalatori tattili per rendere più sicuro e fruibile l'accesso dalla zona parcheggi ed in genere dalla piazza | DPR .503/1996<br>Artt.10-16         |               |



Comune di Golasecca
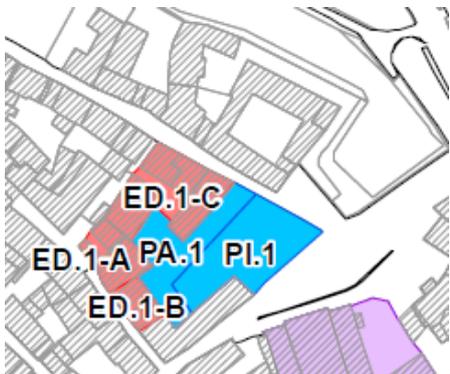
| SERVIZI CIVICI  | ED.1 - C   |
|---|--|
| BIBLIOTECA - SALA CIVICA – MUSEO ARCHEOLOGICO   |  |
| <p>Piazza della Libertà</p>    |  <p>1</p>   |
| <p>Parte del complesso di edifici che contornano la Piazza è destinato alla sala civica ed ai servizi culturali: Biblioteca e Museo Archeologico. Questa zona del complesso di edifici, è stato oggetto di un intervento di recupero e ristrutturazione di recente realizzazione che ha consentito di ricavare degli spazi pienamente fruibili ed accessibili, privi di barriere architettoniche e dotati di adeguati servizi per persone disabili, (fatta eccezione per i percorsi attrezzati con segnalazione per non vedenti, anche se le informazioni sul museo e sulle collezioni rispondono a questo requisito garantendo una migliore inclusività). Il Museo e la biblioteca sono collocati a piano terreno, hanno accessi indipendenti direttamente dalla piazza, ma sono interconnessi con collegamenti interni, adeguati, sia in termini di fruibilità che di accessibilità. La sala civica si colloca tra il museo e gli uffici Municipali, con cui condivide un ingresso accessibile per persone disabili, che costituisce anche lo snodo per i collegamenti verticali, dotato di ascensore. I servizi igienici presenti in questa zona del complesso edilizio risultano idonei per persone disabili e sono accessibili anche da una parte degli uffici pubblici, sia quelli collocati a piano terreno, in prossimità dell'ingresso, sia da quelli al piano superiore che risultano collegati alla zona di sbarco dell'ascensore. Biblioteca, Museo e sala civica hanno accesso indipendente, diretto dalla piazza e condividono con le altre strutture pubbliche (Municipio, e ufficio postale) il parcheggio pubblico, con posti auto riservati alle persone con disabilità. La sistemazione della piazza con la realizzazione di percorsi dedicati ed adeguatamente segnalati, che possono garantire un collegamento protetto e qualificato tra le diverse strutture, renderebbe più integrati e fruibili gli spazi accessibili al pubblico.</p> |  <p>2</p>  <p>3</p>  |



|   |                                  |                 |  |
|---|----------------------------------|-----------------|--|
| <b>GIUDIZIO:</b>  | <b>accessibile</b>               |                 | 4  |
| <b>CRITICITA'</b>   |                                  |                 |  |
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.   | DM 236/89 art. 4.1.9             |                 |  |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>   |                                  |                 |  |
| Disponibilità posti auto riservati per persone con disabilità nella piazza antistante (condivisi con Municipio e Ufficio Postale)   | DPR .503/1996 Artt.10-16         |                 |  |
| Ingressi privi di barriere nella pavimentazione.  | DM .236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2 | <b>Fig. 1</b>   |   |
| Zona adeguata antistante e retrostante per tutti gli accessi  | DM .236/1989 Art. 8.1.1          | <b>Fig 2</b>    | 4  |
| Articolazione interna degli spazi con percorsi complanari, privi di barriere e ben segnalati.   | DM 236/89: art. 4.2.2 – 8.2.2    |                 |   |
| Porte interne con adeguata luce netta e facilità di apertura  | DM 236/89: art. 4.1.1 – 8.1.1    | <b>Fig. 3</b>   |  |
| Presenza di bagno per disabili al piano terreno (localizzato nella zona sala civica e museo) , con dimensioni locale e ingresso adeguati.   | DM 236/89: art. 4.1.6            | <b>Fig. 4-5</b> | 5  |
| Collegamenti orizzontali di larghezza adeguata e senza ostacoli.  | DM 236/89: art. 4.1.9            |                 |  |
| Elementi di arredo posizionati in modo da non creare ostacoli o strozzature lungo i percorsi, Nella biblioteca gli scaffali sono dotati di ruote per consentire percorsi agevoli e spazi di manovra |                                  | <b>Fig. 6</b>   |  |
| <b>ELEMENTI DA MIGLIORARE</b>   |                                  |                 |  |
| Realizzare percorsi dedicati con opportune indicazioni e segnalatori tattili per rendere più sicuro e fruibile l'accesso dalla zona parcheggi ed in genere dalla piazza                             | DPR .503/1996 Artt.10-16         |                 |  |
| Migliorare accesso al bagno disabili mediante modifica del senso di apertura della porta di accesso al servizio disabili.   |                                  |                 |  |

**PREVISIONI DI INTERVENTO E PROGETTI**

Al fine di rendere più agevole l'accesso è opportuno procedere alla sistemazione della pavimentazione in asfalto del piazzale antistante, modificando lievemente le pendenze al fine di migliorare il raccordo con la soglia del cancelletto di ingresso al cortiletto interno, che dà accesso all'area museale, e con quella delle porte di ingresso degli uffici comunali e della sala civica. L'intervento di sistemazione della pavimentazione, che potrà essere realizzato in occasione di una manutenzione delle asfaltature della zona centrale del paese, sarebbe peraltro opportuno rivedere la localizzazione del posto auto riservato alle persone con disabilità, posizionandolo nella zona della piazza in prossimità degli accessi al museo ed all'ingresso del Municipio riqualificato in occasione della sistemazione dell'ala che ospita la sala civica ed il museo, con la finalità di consentire l'accesso alle strutture con un percorso più breve e adeguatamente segnalato.




## SERVIZI EDUCATIVI

### SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI

ED. 2 - A

#### Via Delle Scuole

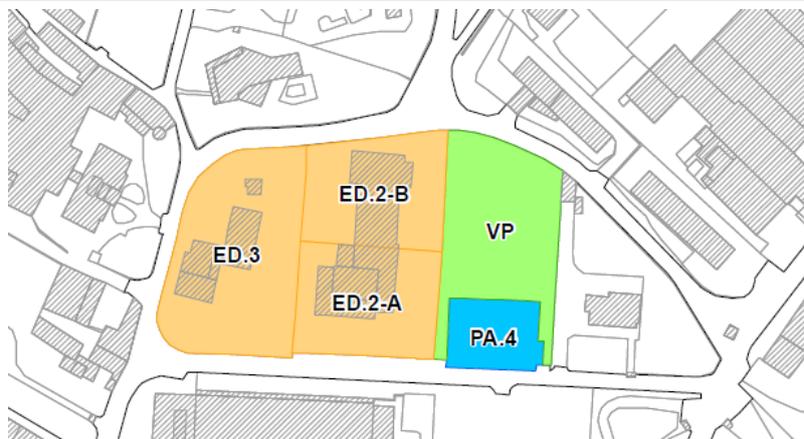

1


Il complesso dei servizi educativi è localizzato in un comparto unitario, lungo la via Delle Scuole, che ospita in un unico edificio la scuola primaria e la secondaria di primo grado, afferenti all'Istituto comprensivo. Le due scuole hanno ingressi autonomi, e servizi comuni (mensa, palestra ed alcune aule didattiche). L'area fruisce di un ingresso con un percorso di accesso idoneo per persone disabili. L'edificio è dotato di un ascensore, al servizio di entrambe le scuole, che consente dal percorso di ingresso di raggiungere i diversi piani in cui si trovano le aule e queste ultime con i servizi e la mensa al piano seminterrato. E' presente un parcheggio, con posto auto riservato per persone con disabilità, in prossimità del cancello d'ingresso, cui si accede attraverso un percorso protetto e privo di barriere. A fianco del complesso è stato realizzato un giardino pubblico, da cui si accede senza interferenze stradali, dal parcheggio antistante la scuola e dall'ingresso della scuola stessa. La scuola Primaria si sviluppa su due piani con tutte le aule di didattica posto al piano rialzato e la mensa ed altri servizi al piano seminterrato. L'accesso al piano rialzato, che ospita le aule di didattica, avviene mediante una scala o mediante ascensore che consente il raggiungimento dei diversi piani per le persone disabili. La scala è dotata di corrimano su entrambi i lati della rampa, che si interrompe a metà della stessa. Il ripiano di arrivo di fronte all'ingresso non ha uno spazio sufficiente, e le porte si aprono verso l'esterno, rendono meno fruibile lo spazio antistante l'ingresso. Gli spazi interni sono ben fruibili, complanari e dotati di ampie superfici destinate a percorsi ed al disimpegno delle aule e dei servizi. La scuola è dotata di servizi igienici con caratteristiche idonee anche per persone con disabilità.



2



3

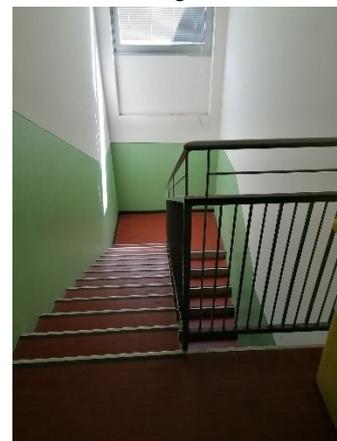

4



| GIUDIZIO:   | accessibile                      |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| <b>CRITICITA'</b>   |                                  |           |
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.   | DM 236/89 art. 4.1.9             |           |
| Scala esterna di accesso con un solo corrimano.   | DM 236/89: art. 4.1.10           | Fig. 2    |
| Zona antistante l'ingresso all'arrivo della scala non adeguata per dimensione insufficiente   | DM .236/1989 Art. 8.1.1          | Fig 3     |
| Scala interna di collegamento con la mensa di dimensioni inadeguate .   | DM .236/1989 Art.4.1.10-8.1.10   | Fig 4     |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>   |                                  |           |
| Disponibilità posti auto riservati per persone con disabilità nel parcheggio antistante   | DPR .503/1996 Artt.10-16         |           |
| Ingressi privi di barriere nella pavimentazione.  | DM .236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2 | Fig 3     |
| Porte interne con adeguata luce netta e facilità di apertura  | DM 236/89: art. 4.1.1 – 8.1.1    |           |
| Presenza di ascensore per il collegamento tra i piani, in zona accessibile in prossimità dell'ingresso principale.  | DM 236/89: art. 4.1.12 – 8.1.12  | Fig. 1 -6 |
| Collegamenti orizzontali di larghezza adeguata e senza ostacoli.  | DM 236/89: art. 4.1.9            | Fig. 5    |
| Zona adeguata antistante e retrostante gli accessi agli spazi interni e nel corridoio ingresso  | DM .236/1989 Art. 8.1.1          |           |
| Articolazione interna degli spazi con percorsi complanari, privi di barriere e ben segnalati.   | DM 236/89: art. 4.2.2 – 8.2.2    |           |
| Presenza di bagno per disabili al piano terreno (localizzato nella zona sala civica e museo) , con dimensioni locale e ingresso adeguati.   | DM 236/89: art. 4.1.6            | Fig. 7    |
| Elementi di arredo posizionati in modo da non creare ostacoli o strozzature lungo i percorsi, e al piano di arrivo dell'ascensore   |                                  |           |
| <b>ELEMENTI DA MIGLIORARE</b>   |                                  |           |
| Realizzare percorsi dedicati con opportune indicazioni e segnalatori tattili per rendere più sicuro e fruibile l'accesso e gli spostamenti all'interno dell'edificio  |                                  |           |
| Creare una zona più ampia antistante l'ingresso (piano di arrivo della scala, mediante traslazione del serramento e dotare la scala di corrimano continuo lungo entrambi i lati.  |                                  |           |
| <b>PREVISIONI DI INTERVENTO</b>   |                                  |           |
| <p>L'istituto è dotato di un'ampia area pertinenziale esterna, costeggiata dal percorso che dal cancello di ingresso affianca il lato lungo dell'edificio su cui si disimpegnano gli ingressi delle due scuole e pertanto fruibile come spazio ai fini ricreativi. La superficie dell'area è però sistemata a ghiaia, rendendo di fatto difficoltoso muoversi e non idoneo come spazio gioco. La sistemazione di parte dell'area in parte a prato ed in parte con idonea pavimentazione consentirebbe di fruire dell'area sia per le attività ricreative che quale aula didattica all'aperto. Anche l'area retrostante, sul lato opposto dell'edificio, che risulta già a prato, potrebbe essere fruita con tali finalità, ma non risulta direttamente accessibile da corridoi o spazi comuni, se non attraversando aule dedicate alla didattica.</p> |                                  |           |



5



6



7




## SERVIZI EDUCATIVI

### SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ED. 2 - B

#### Via Delle Scuole

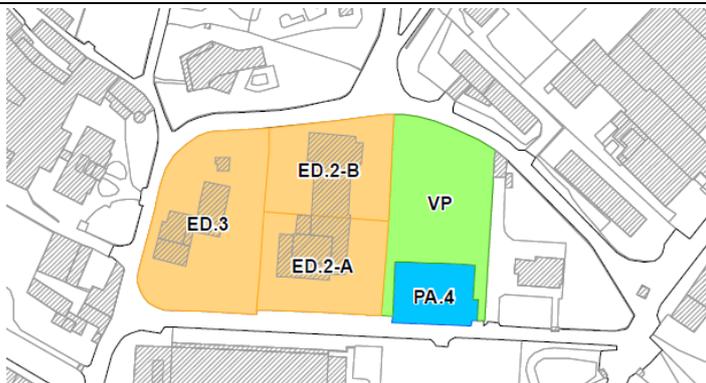

Il complesso dei servizi educativi è localizzato in un comparto unitario, lungo la via Delle Scuole, che ospita in un unico edificio la scuola primaria e la secondaria di primo grado, afferenti all'Istituto comprensivo. Le due scuole hanno ingressi autonomi, e servizi comuni (mensa, palestra ed alcune aule didattiche). L'area fruisce di un ingresso con un percorso di accesso idoneo per persone disabili. L'edificio è dotato di un ascensore, al servizio di entrambe le scuole, che consente dal percorso di ingresso di raggiungere i diversi piani in cui si trovano le aule e queste ultime con i servizi e la mensa al piano seminterrato. E' presente un parcheggio, con posto auto riservato per persone con disabilità, in prossimità del cancello d'ingresso, cui si accede attraverso un percorso protetto e privo di barriere.

La scuola secondaria si sviluppa su due piani, e l'ingresso consente l'accesso anche alla palestra, posta ad un piano più basso, accessibile attraverso una rampa di scale scala dotata di piattaforma per disabili. L'ingresso principale all'edificio è al piano terreno servito da un percorso senza barriere, lungo cui si trova l'ascensore che consente a persone disabili di raggiungere direttamente i piani superiori. L'ascensore collega peraltro i diversi piani dell'edificio con accesso anche dall'interno. E' condiviso con la scuola primaria e collega le aule del piano superiore alla mensa. Il collegamento con i piani superiori è consentito anche attraverso una scala interna. Gli spazi interni sono disimpegnati da un corridoio molto ampio, sia a piano terra che al primo piano. La scuola è dotata di servizi igienici idonei anche per persone con disabilità, ma non adeguati per quanto riguarda l'antibagno che non ha dimensioni adeguate per consentire un agevole accesso. I bagni dell'istituto sono comunque in numero sufficiente rispetto all'utenza.



1



2



3



| GIUDIZIO:  | accessibile                      |        |
|--|----------------------------------|--------|
| <b>CRITICITA'</b>  |                                  |        |
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.  | DM 236/89 art. 4.1.9             |        |
| Scala interna di collegamento con un solo corrimano.   | DM 236/89: art. 4.1.10           | Fig. 4 |
| Presenza di bagni per disabili, con dimensioni spazio antibagno non adeguati e posizione e apertura porte non agevole per accesso.                                   | DM 236/89: art. 4.1.6            | Fig. 6 |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>  |                                  |        |
| Disponibilità posti auto riservati per persone con disabilità nel parcheggio antistante  | DPR .503/1996 Artt.10-16         |        |
| Ingressi privi di barriere nella pavimentazione.   | DM .236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2 | Fig 2  |
| Zona adeguata antistante e retrostante gli accessi agli spazi interni e nel corridoio ingresso   | DM .236/1989 Art. 8.1.1          | Fig 3  |
| Articolazione interna degli spazi con percorsi complanari, privi di barriere e ben segnalati.  | DM 236/89: art. 4.2.2 – 8.2.2    |        |
| Porte interne con adeguata luce netta e facilità di apertura   | DM 236/89: art. 4.1.1 – 8.1.1    |        |
| Presenza di ascensore per il collegamento tra i piani, in zona accessibile anche dal percorso di accesso   | DM 236/89: art. 4.1.12 – 8.1.12  | Fig. 1 |
| Presenza di servoscala con pedana per disabili per superamento rampa di accesso palestra   | DM 236/89: art. 4.1.12 – 8.1.12  | Fig. 5 |
| Collegamenti orizzontali di larghezza adeguata e senza ostacoli.   | DM 236/89: art. 4.1.9            |        |
| Elementi di arredo posizionati in modo da non creare ostacoli o strozzature lungo i percorsi, e al piano di arrivo dell'ascensore                                    |                                  |        |
| <b>ELEMENTI DA MIGLIORARE</b>  |                                  |        |
| Realizzare percorsi dedicati con opportune indicazioni e segnalatori tattili per rendere più sicuro e fruibile l'accesso e gli spostamenti all'interno dell'edificio |                                  |        |
| Adeguare i servizi igienici dedicati a persone disabili, per quanto riguarda lo spazio dell'antibagno di accesso   |                                  |        |



4




5



6

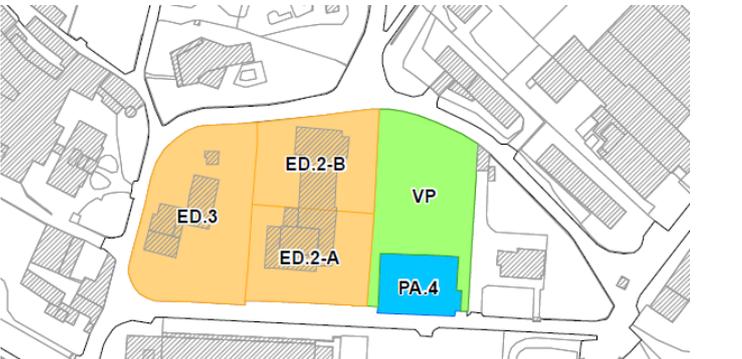

|   |  |
|---|--|
| SERVIZI EDUCATIVI   | ED. 3  |
| SCUOLA MATERNA ASILO RIGOLLI E MICRO-NIDO   |  |
| Via Delle Scuole  |  |
|   | <br>1   |
| <p>Nel complesso che comprende le strutture dedicate ai servizi educativi, sono presenti la scuola materna ed il micro nido, L'accesso per entrambi gli edifici, si trova su via Delle Scuole, ed è collegato con un percorso protetto al parcheggio delle scuole, in cui è disponibile un posto auto riservato a persone con disabilità. Gli ingressi delle due strutture sono affiancati, L'edificio del micro nido, separato ed autonomo rispetto alla materna, è localizzato ad una quota inferiore rispetto al piano terreno della materna. Il percorso di collegamento con l'ingresso principale non risulta adeguato per la pendenza, legata al dislivello da superare, e sono presenti alcuni ostacoli che comportano, per un breve tratto la riduzione anomala della larghezza. Il micronido, di recente realizzazione, si sviluppa su di un unico piano con spazi adeguati e perfettamente accessibili.</p> <p>La scuola materna ha un percorso di accesso non adeguatamente pavimentato e co una rampa non idonea, in corrispondenza dell'ingresso. Gli spazi interni, dedicati alle attività, sono localizzati su un piano unico, privo di dislivelli ed ostacoli. È dotato di servizi igienici attrezzati e destinati agli utenti, non è presente un servizio igienico specificamente destinato a bambini con disabilità. I percorsi interni sono adeguati e funzionali e rendono gli spazi sufficientemente accessibili. La zona della cucina e gli spazi accessori sono posti ad un piano inferiore, il cui accesso è riservato esclusivamente al personale, ed è raggiungibile attraverso una scala interna, non pienamente rispondente ai requisiti. La scala è comunque separata dal corridoio di collegamento all'interno della materna, attraverso una protezione interna, al fine di evitare l'accesso ai bambini della scuola. La scala è peraltro il collegamento verticale che da accesso alla sede dell'associazione Alpini, posta al piano superiore dell'edificio. .</p> | <br><br><br><br>2<br>3<br> |



|  |                                     |           |  |
|--|-------------------------------------|-----------|--|
| <b>GIUDIZIO:</b>   | <b>sufficientemente accessibile</b> |           | 4  |
| <b>CRITICITA'</b>  |                                     |           |   |
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.  | DM 236/89 art. 4.1.9                | Fig. 4    |  |
| Percorsi di accesso non adeguati per presenza di ostacoli (micro nido) e per pavimentazione sconnessa (scuola materna)   | DM 236/89: art. 4.2.3               | Fig 2 - 5 |  |
| Scala interna di collegamento con un solo corrimano.   | DM 236/89: art. 4.1.10              | Fig. 4    |  |
| Presenza di bagni per disabili, con dimensioni locale e ingresso non adeguati.(scuola materna)   | DM 236/89: art. 4.1.6               |           |  |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>  |                                     |           | 5  |
| Disponibilità posti auto riservati per persone con disabilità nel parcheggio vicino  | DPR .503/1996 Artt.10-16            |           |  |
| Ingressi privi di barriere nella pavimentazione.   | DM .236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2    | Fig 6     |  |
| Zona adeguata antistante e retrostante gli accessi agli spazi interni e nel corridoio ingresso   | DM .236/1989 Art. 8.1.1             | Fig 3 - 6 |  |
| Articolazione interna degli spazi con percorsi complanari, privi di barriere e ben segnalati.  | DM 236/89: art. 4.2.2 – 8.2.2       |           |  |
| Porte interne con adeguata luce netta e facilità di apertura   | DM 236/89: art. 4.1.1 – 8.1.1       |           |  |
| Collegamenti orizzontali di larghezza adeguata e senza ostacoli.   | DM 236/89: art. 4.1.9               |           |  |
| Elementi di arredo posizionati in modo da non creare ostacoli o strozzature lungo i percorsi, e al piano di arrivo dell'ascensore                                    |                                     |           |  |
| <b>ELEMENTI DA MIGLIORARE</b>  |                                     |           | 6  |
| Realizzare percorsi dedicati con opportune indicazioni e segnalatori tattili per rendere più sicuro e fruibile l'accesso e gli spostamenti all'interno dell'edificio |                                     |           |  |
| Sistemare pavimentazione scuola materna e percorso accesso micro-nido  |                                     |           |  |
| Adeguare i servizi igienici con servizi attrezzati per bambini disabili.   |                                     |           |  |




SERVIZI SOCIALI

CENTRO ANZIANI E SEDE PROLOCO

ED. 4

Via Vittorio Veneto, angolo via Cesare Battisti

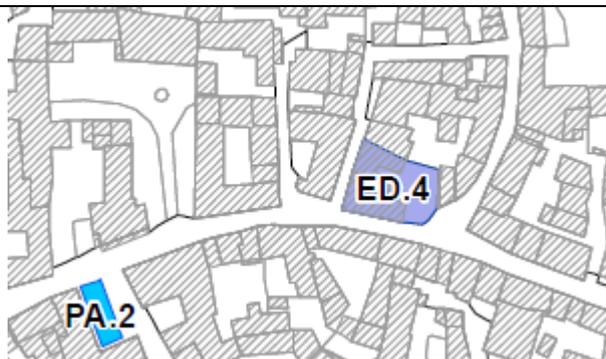

Nel centro del paese, lungo via Vittorio Veneto, asse principale di attraversamento, è presente un edificio, di matrice storica, destinato a servizi e strutture di interesse pubblico, sociale. L'edificio ospita al piano terreno il centro anziani, mentre il piano primo è riservato a spazi di incontro per la pro-loco e per le associazioni. L'edificio, di forma ad L, si sviluppa attorno ad un piccolo cortiletto interno con un accesso diretto da via Vittorio Veneto e un androne che consente l'accesso dal vicolo Monte Rosa. Le vetrine, retaggio dell'originaria attività commerciale, sono state sostituite da serramenti che, oltre a dare luce ai locali, permettono un accesso diretto da strada, in particolare per quanto riguarda l'ingresso che affaccia sullo slargo tra via V. Veneto e vicolo Monte Rosa. L'accesso ha una soglia che determina un piccolo dislivello da adeguare per consentire un accesso idoneo anche per persone con disabilità motoria. Data la conformazione del tessuto circostante, centro storico, non è possibile realizzare percorsi protetti dedicati alla mobilità pedonale tra questo ingresso e le aree a parcheggio prossime all'edificio. Non è peraltro possibile realizzare un posto auto dedicato nell'area dello slargo stradale. E' pertanto opportuno prevedere la sistemazione del cortile per consentire un accesso in sicurezza all'edificio anche per persone con disabilità motorie.

Lo spazio a piano terra, che ospita il centro anziani è stato ristrutturato ed attrezzato con un servizio igienico con i requisiti necessari per essere utilizzato anche da persone con disabilità. Gli spazi interni sono fruibili ma permangono le difficoltà di accesso alla struttura.

Il piano primo, destinato a pro-loco ed associazioni non è raggiungibile se non attraverso una scala esterna non idonea a garantire l'accessibilità per persone disabili. Non è peraltro presente un bagno per persone con disabilità, e gli spazi interni non consentono una piena fruibilità.



1



2



3



| GIUDIZIO:   | scarsamente accessibile       |            |
|---|-------------------------------|------------|
| <b>CRITICITA'</b>   |                               |            |
| Ingresso ai locali difficoltoso con presenza di soglie ed ostacoli.   | DM 236/89: art. 4.1.9         | Fig. 2 - 4 |
| Percorsi di accesso non adeguati per mancanza marciapiedi e aree protette   | DM 236/89: art. 4.2.3         |            |
| Scala esterna di collegamento di larghezza non adeguata e senza corrimano.  | DM 236/89: art. 4.1.10        | Fig. 3     |
| Collegamenti orizzontali interni con presenza di gradini non superabili dai disabili  | DM 236/89: art. 4.1.9         |            |
| Assenza di servizi igienici di dimensioni adeguate per persone disabili al piano primo (sede pro-loco e locali per associazioni)  | DM 236/89: art. 4.1.6         |            |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>   |                               |            |
| Presenza di servizio igienico per persone disabili al piano terra (centro anziani)  | DM 236/89: art. 4.1.6         |            |
| Locali a piano terreno (centro anziani) ristrutturati con aperture di collegamento tra i locali interni di dimensione adeguate  | DM 236/89: art. 4.2.2 – 8.2.2 |            |
| Pavimentazione dei locali interni a piano terreno complanare  |                               |            |
| Disponibilità spazi nella corte per la formazione di posti auto riservati per persone con disabilità nel parcheggio antistante  | DPR .503/1996 Artt.10-16      | Fig 1      |
| <b>PREVISIONI DI INTERVENTO</b>   |                               |            |
| <p>L'edificio è suddiviso in due unità autonome: il piano terreno, ristrutturato ospita il centro anziani, mentre il piano primo, sede della pro-loco, non è stato ad oggi interessato da interventi che ne consentano una fruizione agevole anche per persone con disabilità.</p> <p>La sede del centro anziani è stata ristrutturata con un progetto che ha considerato gli aspetti della fruibilità, realizzando un servizio igienico idoneo anche per persone con disabilità motoria, e gli spazi interni sono stati organizzati per spostamenti tra i locali privi di barriere e con larghezza dei vani di collegamento. Permane la difficoltà di accedere sia per la mancanza di posti auto dedicati con percorsi protetti, sia per le barriere che limitano gli ingressi: non idoneo quello del cortile per effetto dei gradini e non in sicurezza quello che dà direttamente su strada, e che presenta inoltre una soglia di altezza superiore a 2,5 cm..</p> <p>La sede della Pro-loco al piano primo non è accessibile perché i collegamenti verticali non hanno caratteristiche idonee al superamento delle barriere architettoniche, per la mancanza di servizi igienici utilizzabili anche da persone con disabilità, e per la scarsa fruibilità dei locali interni.</p> <p>Esiste però un progetto generale di riqualificazione dell'intero stabile, che interessa pertanto anche il piano superiore, sia per quanto riguarda i collegamenti verticali che per l'adeguamento dei requisiti dei locali interni e dei servizi igienici. L'attuazione di questo progetto, con l'adeguamento degli accessi e la dotazione di un posto auto dedicato all'interno del cortile, consentirebbe di rendere lo stabile completamente accessibile.</p> |                               |            |



4



SERVIZI PER LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO

CENTRO SPORTIVO PIERO TORRANI

ED. 5

Viale Europa



1



2



3



4

Il centro sportivo Piero Torrani è un complesso condiviso con il Comune di Somma Lombardo e le strutture, realizzate nel territorio dei due comuni concorrono alla formazione di un complesso unitario.

Il centro sportivo comunale è composto da due campi di calcio, un'area a verde con attrezzature sportive, un blocco spogliatoi, alcuni edifici accessori con servizi di vario genere e area feste Il complesso, prevalentemente dedicato alle attività calcistiche, comprende, oltre al campo di gioco ed a quello di allenamento, l'edificio degli spogliatoi dedicato agli atleti e le tribune per gli spettatori.



Il percorso di accesso dal parcheggio esterno non presenta particolari dislivelli od ostacoli. Le tribune, sono attrezzate con scale a gradoni non accessibili per persone con disabilità. Nel parcheggio non è presente un posto riservato per persone con disabilità,

GIUDIZIO:

scarsamente accessibile

CRITICITA'

Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.

DM 236/89 art. 4.1.9

Fig. 1

Percorsi di accesso non adeguati per pavimentazione sconnessa con area parcheggio in terra battuta

DM 236/89: art. 4.2.3

Fig. 2-3

Assenza di bagni per disabili,

DM 236/89: art. 4.1.6

Mancanza di posti auto riservati per persone con disabilità nel parcheggio antistante

DPR .503/1996 Artt.10-16


PUNTI DI FORZA

Percorso interni dall'ingresso privi di ostacoli



|   |       |
|---|-------|
| <b>ATTREZZATURE RELIGIOSE</b>               | ED. 6 |
| <b>CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA</b> |       |

Via Primo Maggio

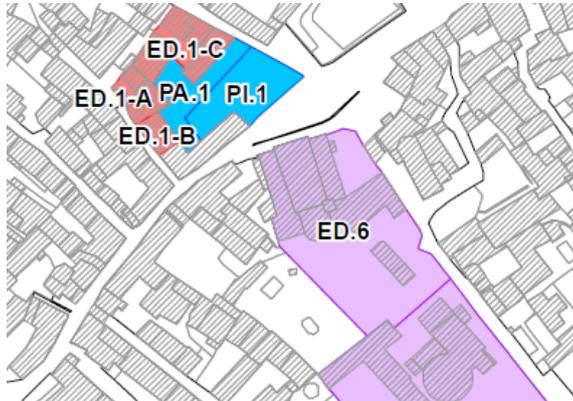

L'ottocentesco edificio si affaccia in piazza Libertà, è dedicato a Santa Maria Assunta. La facciata si erge dalla piazza da una ripida scalinata che raggiunge lo stretto piano antistante la chiesa su cui si aprono l'ingresso principale e quello delle due navate laterali. presenta un impianto a tre navate con quella centrale suddivisa in tre campate. Un ulteriore gradino segna il dislivello tra il piano di ingresso e l'interno della chiesa. La via Tabor, che risale dalla piazza e costeggia la chiesa consente di raggiungere il piano antistante la facciata principale, ma il dislivello da superare e l'assenza di un percorso in sede protetta risetto alla carreggiata rendono questo possibile collegamento non adatto per persone disabili. Il parcheggio per persone disabili è localizzato al piano della piazza seppure antistante la chiesa, non ne consente l'accessibilità diretta.



1



2



3

**GIUDIZIO:**

**non accessibile**


**CRITICITA'**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.   | DM 236/89: art. 4.1.9          |               |
| Assenza di parcheggio riservato a persone disabili, in prossimità dell'ingresso, o distante ma con percorso accessibile | DPR 503/1996 art. 10-16        | <b>Fig. 2</b> |
| Accesso principale con gradinata, senza ausili per disabili, e rampa di accesso in sede stradale con pendenza elevata   | DM 236/89: art. 4.1.2 - 8.1.2  | <b>Fig. 3</b> |
| Ostacolo-gradino in corrispondenza della porta di ingresso e spazio non sufficiente retrostante                         | DM 236/89: art. 4.1.1 - 4.1.10 | <b>Fig. 4</b> |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>   |                                |               |
| Percorsi interni alla chiesa di larghezza adeguata e senza dislivelli.  | DM 236/89: art. 4.1.9          |               |



4

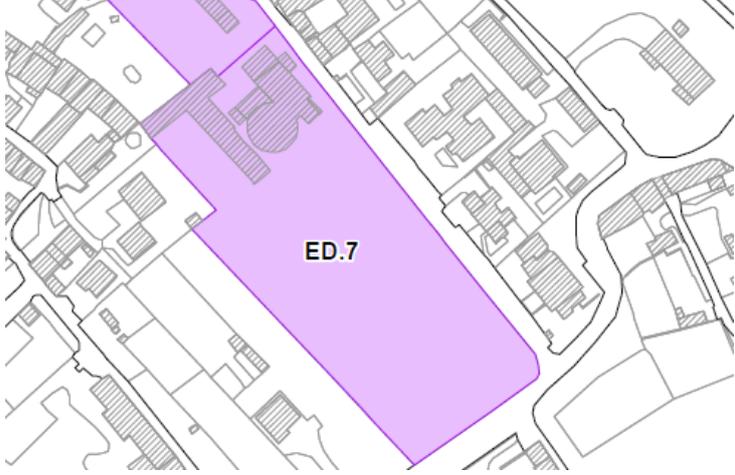

| ATTREZZATURE RELIGIOSE  |  | ED.7  |
|---|--|---|
| CASA PARROCCHIALE - ORATORIO  |  |   |
| Via Monte Tabor   |  |   |
|    |   |   |
| <p>Edificio adibito a residenza del parroco, ed edificio contiguo destinato alle attività ricreative ed educative dell'oratorio. La casa parrocchiale è un edificio abitativo di epoca storica, attiguo alla chiesa, si sviluppa su due piani, con un piano rialzato che si raggiunge dal cancello di ingresso su strada attraverso un percorso ed una scala di accesso. La scala di accesso è attrezzata con una pedana, servo scala, per persone con disabilità. Il percorso di accesso non è agevole esistono però spazi interni che consentono la formazione nel cortile di un posto auto dedicato a persone con disabilità, che se realizzato all'esterno della recinzione può essere fruito anche per consentire un agevole accesso alla Chiesa.</p> <p>L'edificio dell'oratorio, di realizzazione recente, segue l'andamento planimetrico del terreno e si sviluppa su tre piani. Il piano superiore è posto al medesimo livello del campo di gioco esterno, è accessibile dal parcheggio in continuità con il campo di gioco. Il piano inferiore ha un accesso esterno indipendente da via Monte Tabor, ma privo di parcheggi dedicati. L'interno della struttura non risulta attrezzata per superare agevolmente i dislivelli tra i diversi spazi dedicati alle attività e tra i tre piani in cui si articola l'edificio. Non sono peraltro presenti servizi igienici adatti, per dimensione ed attrezzature a persone disabili.</p> |  |   |
|   |    |  |
|   |   |  |



| GIUDIZIO:  |                           | scarsamente accessibile |  |
|--|---------------------------|-------------------------|--|
| <b>CRITICITA'</b>  |                           |                         |  |
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.  | DM 236/89: art. 4.1.9     |                         |  |
| Assenza di posto auto riservato idoneo a persone con disabilità  | DPR 503/1996 Art. 10 - 16 | Fig. 1-4                |  |
| Accesso agli spazi interni destinati alle attività dell'oratorio e collegamento tra i piani difficoltoso, con la presenza di un percorso costituito da vari gradini senza ausili per disabili.   | DM 236/89: art. 4.1.9     | Fig. 3                  |  |
| Servizi igienici dell'oratorio con dimensioni del locale e dei sanitari non adeguati per i disabili.   | DM 236/89: art. 4.1.6     |                         |  |
| Scala di collegamento interna di larghezza non adeguata..  | DM 236/89: art. 4.1.10    |                         |  |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>  |                           |                         |  |
| Accesso agli spazi per le attività dell'oratorio, con porte di larghezza adeguate e senza soglie all'ingresso  | DM 236/89: art. 4.1.1     |                         |  |
| Continuità tra il piano superiore e gli spazi esterni, utilizzati per le attività e come campi gioco, anche se esistente un gradino che separa il piano esterno con quello interno   |                           | Fig. 5                  |  |
| Presenza di servoscala per superare la rampa di scale esterna e consentire accesso di persone con disabilità alla casa parrocchiale  | DM 236/89: art. 4.1.1     | Fig. 2                  |  |
| <b>PREVISIONI DI INTERVENTO</b>  |                           |                         |  |
| <p>L'articolazione dell'edificio dell'oratorio su più livelli verticali, conseguente all'andamento del terreno, ha portato alla realizzazione di un edificio con un livello di accessibilità insufficiente, in particolare per i collegamenti tra gli spazi interni con dislivelli superabili solo attraverso rampe di scale.</p> <p>E' stato predisposto un progetto, presentato anche all'Ufficio tecnico, finalizzato a riqualificare l'immobile in termini di sicurezza ed accessibilità. Il progetto prevede la realizzazione di un ascensore e di alcuni servo-scala che consentirebbero anche a persone con disabilità motorie la possibilità di accedere e di muoversi agevolmente ed in autonomia negli spazi dell'oratorio destinati alla fruizione a fini ricreativi, didattici ecc... Il progetto prevede peraltro la sistemazione dei servizi igienici ai diversi piani dell'edificio, realizzando bagni accessibili, di dimensione e attrezzatura interna adeguati anche per persone con disabilità.</p> |                           |                         |  |




5



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>ATTREZZATURE RELIGIOSE</b>       | <b>ED. 8</b> |
| <b>CHIESA PARROCCHIALE S. ROCCO</b> |              |

Via G. Matteotti

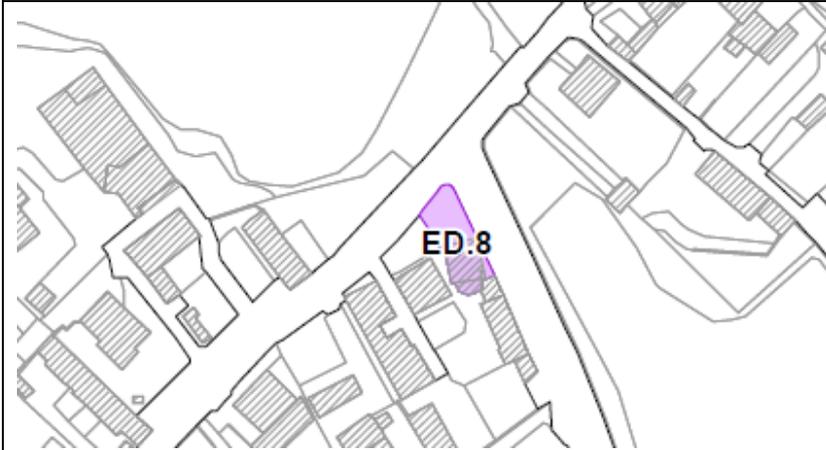

1



2



3



**GIUDIZIO:**

**sufficientemente accessibile**

**CRITICITA'**

Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.

DM 236/89:  
art. 4.1.9

**PUNTI DI FORZA**

Ingresso principale complanare al percorso di accesso

DM 236/89:  
art. 4.1.1 –  
4.1.11

**Fig. 2**


Percorsi interni alla chiesa di larghezza adeguata e senza dislivelli.

DM 236/89:  
art. 4.1.9



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>ATTREZZATURE RELIGIOSE</b> | <b>ED.9</b> |
| <b>CIMITERO</b>               |             |

Via G. Matteotti

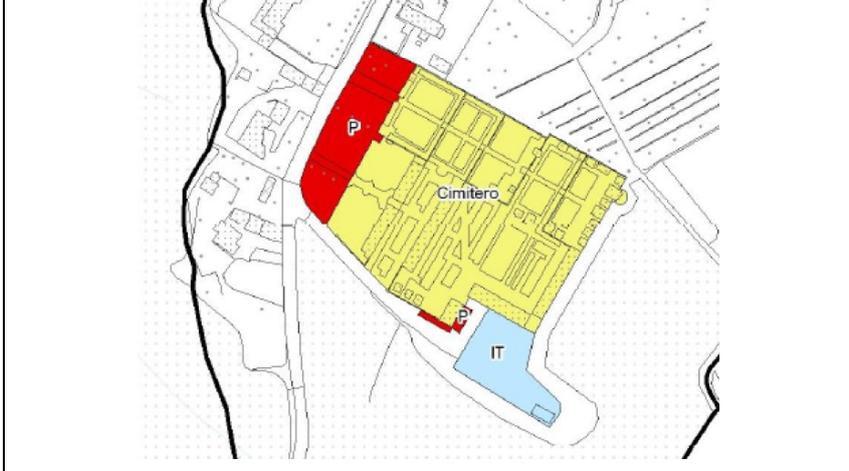

Struttura ubicata in zona periferica. Il complesso cimiteriale si sviluppa su una zona scoscesa ed è articolato su più livelli, che ospitano una serie di campi collegati da diverse scalinate. La struttura presenta più accessi che consentono di accedere ai diversi campi. L'ingresso, nella parte superiore, in cui si trovano i servizi e gli ossari è privo di barriere ed attrezzato con servizi igienici idonei per persone disabili. In prossimità dell'ingresso è localizzato un posto auto riservato a persone con disabilità. L'ingresso ai campi inferiori presenta ostacoli che rendono entrambi gli accessi non idonei a persone con disabilità. Nel parcheggio antistante non sono presenti posti auto riservati a persone con disabilità.



1



2



3



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>GIUDIZIO:</b> | <b>scarsamente accessibile</b> |
|------------------|--------------------------------|

| CRITICITA'   |                                |        |
|--|--------------------------------|--------|
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.  | DM 236/89: art. 4.1.9          |        |
| Accesso principale al cimitero nella parte inferiore con ostacoli (gradini).                                   | DM 236/89: art. 4.1.9 – 4.1.11 | Fig. 1 |
| Collegamenti tra i livelli del cimitero esclusivamente tramite scalinate.                                      | DM 236/89: art. 4.1.10         | Fig. 4 |
| PUNTI DI FORZA   |                                |        |
| Possibilità di attrezzare un parcheggio, riservato ed idonei per persone con disabilità all'ingresso superiore | DPR .503/1996 Artt.10-16       | Fig. 2 |
| Presenza di bagno, con dimensioni locale e ingresso adeguati per persone disabili, da attrezzare.              |                                |        |
| Accesso al cimitero nella parte superiore e in un campo inferiore senza barriere                               | DM 236/89: art. 4.1.9 – 4.1.11 | Fig 3  |

**PREVISIONI DI INTERVENTO**  
 L'articolazione dei campi organizzata su più livelli in relazione al profilo morenico del terreno originario, comporta la presenza di dislivelli che vengono superati solo mediante rampe di scale non adeguate per persone con disabilità motoria. Il Piano Cimiteriale in fase di approvazione ha individuato, come possibile soluzione, la sistemazione degli accessi plurimi, già esistenti, che consentirebbe l'accesso a quasi tutti i campi anche da parte di persone con disabilità, insieme alla realizzazione di un secondo gruppo servizi nella zona in cui verrà riorganizzato l'ingresso principale dal parcheggio inferiore. La creazione di un posto auto dedicato a persone con disabilità consentirà peraltro un accesso agevole ed in sicurezza anche in corrispondenza di tale ingresso.




| SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO – PARCHI E GIARDINI PUBBLICI  |                          | VP       |
|---|--------------------------|----------|
| GIARDINO PUBBLICO   |                          |          |
| Via Delle Scuole  |                          |          |
|   |                          | <p>1</p> |
| <p>Il giardino pubblico è localizzato in prossimità delle scuole. E' stato di recente rinnovato ed attrezzato con percorsi, con pavimentazione in autobloccanti, idonei per persone disabili e con arredi e giochi inclusivi. E' accessibile con un percorso privo di ostacoli che lo collega con il parcheggio antistante, con la presenza di un posto auto riservato a persone con disabilità</p> |                          | <p>2</p> |
| GIUDIZIO:   | accessibile              |          |
| <b>CRITICITA'</b>   |                          |          |
| Assenza di segnalazioni per persone non vedenti / ipovedenti.   | DM 236/89: art. 4.1.9    |          |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>   |                          |          |
| Presenza di parcheggi riservati ed idonei per persone con disabilità direttamente collegato al percorso di accesso  | DPR .503/1996 Artt.10-16 |          |
| Accesso ed ingresso al giardino pubblico con percorso praticabile per le persone disabili.  | DM 236/89: art. 4.1.9    | Fig. 1-2 |
| Percorsi interni con pavimentazione priva di ostacoli, con pendenze contenute e pavimentazione antisdrucchiolo .  | DM 236/89: art. 4.1.2    |          |
| Attrezzature per la fruizione ed il gioco idonei ai diversi fruitori, compresi i disabili, che rendono il parco giochi inclusivo.   |                          | Fig. 3   |
|   |                          | <p>3</p> |



# PARCHEGGI PUBBLICI

Piazza Libertà

PA.1

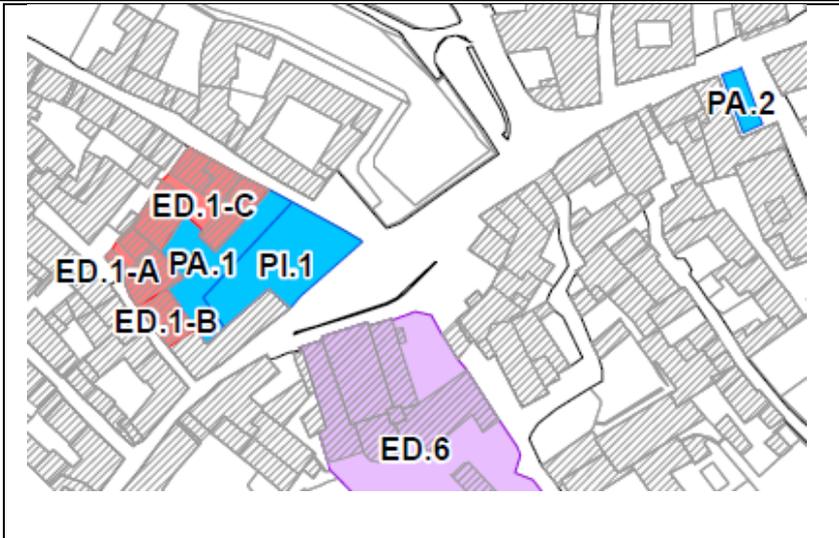

1



2



E' il parcheggio più importante per la localizzazione centrale al servizio diretto delle attività pubbliche (Municipio, sala civica, biblioteca, museo, ufficio postale, chiesa Parrocchiale) presenti nel centro cittadino. È suddiviso in più postazioni all'interno della Piazza e di fronte alla Chiesa. La frammentazione degli stalli rende meno fruibile e qualificato lo spazio della piazza. Sono presenti due stalli per persone disabili, di cui uno al servizio dell'edificio municipale e dei relativi servizi, l'altro della Chiesa. Questo secondo è però posizionato in modo non adeguato a consentire l'accesso alla chiesa.



**GIUDIZIO:**

**sufficientemente accessibile**

## CRITICITA'

|   |                       |          |
|---|-----------------------|----------|
| Mancanza di arredi per la fruibilità della piazza anche per persone con disabilità e necessità di organizzare meglio gli spazi in favore degli spazi di fruizione |                       | Fig. 1   |
| Pavimentazione in asfalto complanare con zone che presentano sconessioni.   | DM 236/89: art. 4.2.2 | Fig. 2   |
| Necessità di qualificare l'attraversamento che consente di collegare la piazza con i servizi sul lato opposto della strada  |                       | Fig. 4-5 |
| Mancanza di individuazione ed adeguata segnalazione dei percorsi pedonali di accesso agli edifici rispetto agli spazi di manovra interni all'area a parcheggio    |                       |          |

## PUNTI DI FORZA

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Disponibilità di parcheggi idonei per persone disabili.                                    | DM 236/89: art. 4.2.1       | Fig. 3 |
| Parcheggio sufficientemente illuminato e con adeguata segnaletica orizzontale e verticale. | DM 236/89: art. 4.2.3 - 4.3 |        |





**PARCHEGGI PUBBLICI**

VIA Marconi – Parcheggio Farmacia

**PA.2**



Parcheggio situato nella parte centrale dell'abitato, in prossimità del Municipio, al servizio della farmacia. È completamente asfaltato ed è presente uno stallo per disabili. Il percorso dallo stallo all'ingresso della farmacia presenta però ostacoli con gradini e dislivelli eccessivi



1



2



3

**GIUDIZIO:**

**scarsamente accessibile**

**CRITICITA'**

Percorso tra il posto auto e la farmacia con ostacoli verticali e dislivelli non superabili

DM 236/89:

Fig. 4

**PUNTI DI FORZA**

Parcheggio sufficientemente illuminato e con adeguata segnaletica orizzontale e verticale.

DM 236/89:  
art. 4.2.3 – 4.3

Fig. 1

Disponibilità di parcheggi idonei per persone disabili.

DM 236/89:  
art. 4.2.1

Fig. 2

Pavimentazione con materiale antiscivolo

DM 236/89:  
art. 4.2.2

Fig. 3



**PARCHEGGI PUBBLICI**

**PARCHEGGIO – Piazza S.Michele**

**PA.3**



1



2

Parcheeggio a servizio del centro storico e del centro cittadino. È completamente asfaltato e sono presenti stalli auto per disabili.

Viste le caratteristiche delle strade di accesso, di ridotte dimensioni, prive di marciapiede e delimitate dall'edificato storico, i collegamenti tra il parcheggio ed il centro non risultano adeguati per persone con disabilità motorie, e non possono peraltro essere allargati.



3

**GIUDIZIO:**

**sufficientemente accessibile**

| <b>CRITICITA'</b>   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| Lo stallo destinato a persone con disabilità è localizzato in posizione non idonea perché privo di spazio protetto laterale | DM 236/89: art. 4.2.3       | <b>Fig. 3</b> |
| I Percorsi che collegano il parcheggio con il centro non sono adeguati per persone con disabilità .                         |                             |               |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>   |                             |               |
| Disponibilità di parcheggi idonei per persone disabili.   | DM 236/89: art. 4.2.1       | <b>Fig. 1</b> |
| Pavimentazione in asfalto complanare seppure con lievi sconnessioni   | DM 236/89: art. 4.2.2       | <b>Fig. 2</b> |
| Parcheeggio sufficientemente illuminato e con adeguata segnaletica orizzontale e verticale.                                 | DM 236/89: art. 4.2.3 – 4.3 |               |



**PARCHEGGI PUBBLICI**

PARCHEGGIO – Via delle Scuole


**PA.4**



Parcheeggio a servizio del complesso di edifici scolastici e del giardino pubblico. È completamente asfaltato ed è presente stallo auto per disabili.



1

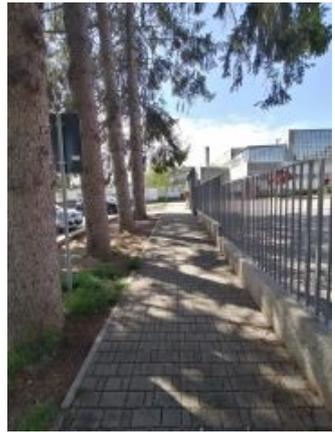

2



3




4

**GIUDIZIO:** accessibile

| CRITICITA'  |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
| Posto auto disabile in posizione non perfetta.  |                             | Fig. 4 |
| PUNTI DI FORZA  |                             |        |
| Pavimentazione in asfalto complanare e priva di sconessioni.                                | DM 236/89: art. 4.2.2       | Fig. 1 |
| Percorsi protetti di collegamento tra il parcheggio e gli edifici scolastici                | DM 236/89: art. 4.2.1       | Fig. 2 |
| Disponibilità di posti auto idonei per persone disabili.                                    | DM 236/89: art. 4.2.1       | Fig. 3 |
| Parcheeggio sufficientemente illuminato e con adeguata segnaletica orizzontale e verticale. | DM 236/89: art. 4.2.3 – 4.3 |        |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>PIAZZE E SPAZI PUBBLICI DI AGGREGAZIONE</b> | <b>PI.1</b> |
| Piazza Libertà – Municipio                     |             |

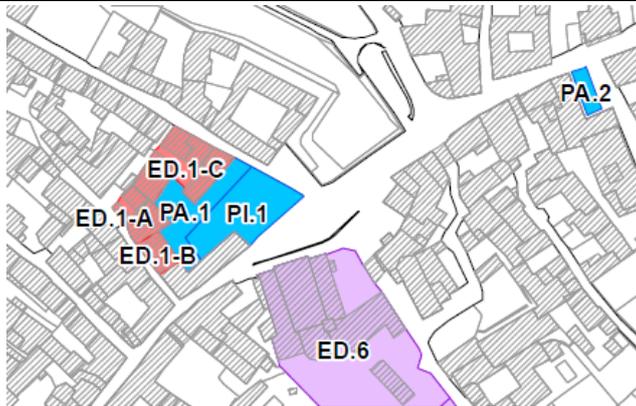

1



2



3

E' la piazza principale del comune di Golasecca su cui affacciano il palazzo Municipale, l'ufficio postale, i servizi culturali, e la chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta. È quasi interamente asfaltata ed in buona parte ospita i parcheggi al servizio delle attività pubbliche. La Chiesa non è direttamente accessibile dalla piazza, ma è separata da una strada.

**GIUDIZIO:**

**sufficientemente accessibile**

**CRITICITA'**

|  |                       |               |
|--|-----------------------|---------------|
| Assenza di segnalazioni dedicate ai disabili non vedenti / ipovedenti.   | DM 236/89: art. 4.3   |               |
| Presenza di una strada che separa la chiesa dalla Piazza con mancanza di attraversamento adeguatamente attrezzato. | DM 236/89: art. 4.2.1 | <b>Fig. 1</b> |
| Spazio urbano a disposizione della fruizione limitato per la numerosa presenza di parcheggi.                       | DM 236/89: art. 4.2.1 | <b>Fig. 2</b> |
| <b>PUNTI DI FORZA</b>  |                       |               |
| Spazio urbano pavimentato complanare con continuità con i principali servizi culturali.                            | DM 236/89: art. 4.2.1 | <b>Fig. 1</b> |
| Disponibilità di parcheggi idonei per persone disabili direttamente nella piazza.                                  | DM 236/89: art. 4.2.1 | <b>Fig. 3</b> |